

IT N.º: 2015 - 06 Actualizado: -	Tema: Software V2.14
--	-----------------------------

Fecha: 13/04/2015	Prioridad	Acción requerida
Máquinas afectadas: SCP	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Acción lo más rápida posible
A partir del número de serie: 1512...	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> En la siguiente visita de la máquina
A partir de la fecha: Semana 12	<input type="checkbox"/> Baja	<input type="checkbox"/> Solo informativo

SOFTWARE V2.14

Información sobre la corrección de errores en la versión V2.14 del software de la Schaerer Coffee Prime:

Solo concierne a la Schaerer Coffee Prime con el nuevo recogegotas (fabricada a partir de la semana 34/2014).

Al utilizar la SCP con la variante de salida "Recogegotas", puede suceder que el sensor capacitivo que supervisa el nivel de llenado del recogegotas emita demasiado rápido el mensaje "Vaciar el recogegotas". En la IT 2014-29 se informó de que debía desactivarse el sensor del recogegotas a través del software.

En la nueva versión del software, el retardo de la señal del sensor se ha incrementado de 3 a 10 segundos, eliminando así los mensajes incorrectos. El sensor del recogegotas se puede volver a activar después de actualizar el software.



El software y las instrucciones de programación se pueden descargar desde el Media Center (www.schaerer.com/member) (es necesario iniciar sesión).

(EN) This page is intentionally left empty.

(DE) Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

(FR) cette page est laissée vide intentionnellement.

(ES) Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente